

別紙2 様式1様式2  
橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度	35° 19 15.92285	橋梁ID
				経度	133° 15 0.78797	
宮の前橋 (フリガナ)ミヤマエハシ	日次横屋線	安来市伯太町日次843-2				
管理者名	定期点検実施年月日	路下条件	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
安来市	2023.8.1	伯太川、、、				

部材単位の診断(各部材毎に最悪値を記入)

定期点検者 山陰開発コンサルタント(株)

定期点検時に記録				応急措置後に記録			
部材名		判定区分 ( ~ )	変状の種類 ( 以上の場合に記載)	備考(写真番号、 位置等が分かる ように記載)	応急措置後の 判定区分	応急措置内容	応急措置及び 判定実施年月日
上部構造	主桁		腐食	写真02-04、41、45-52、67-70、77-84			
	横桁		腐食	写真71-72			
	床版						
下部構造							
支承部			腐食	写真10-17、45-52、77-84			
その他			排水管腐食、伸縮装置劣化	写真19-21、24-25、54-55、58-59、86-88、91-92			

道路橋毎の健全性の診断(判定区分 ~ )

定期点検時に記録

(判定区分)	(所見等)
	主桁・横桁・支承に腐食は見られる。特に支承と支承周りの主桁に激しい腐食がみられ、前回点検からの進展が確認でき、修繕を要する。

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

架設年次	橋長	幅員	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>起点</span>  <span>終点</span> </div>
1968年	45m	4.25m	
橋梁形式			
桁橋 1桁、、、			

架設年次が不明の場合は「不明」と記入する。





部長	総括監督員	主任監督員	監督員	点検者
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /

別紙2 様式1様式2

状況写真(損傷状況)

部材単位の判定区分が、又はの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

<p>写真48 腐食</p> <p>支承 【判定区分:     】</p>	<p>写真72 腐食</p> <p>上部工 横桁 【判定区分:     】</p>
	
<p>写真68 腐食</p> <p>上部工 主桁 【判定区分:     】</p>	<p>写真59 腐食</p> <p>排水管 【判定区分:     】</p>
	



定期点検調書 (その1) 橋梁諸元


点検日: 2023/08/01

橋梁番号	G57-AB-908 963	径間数	3	事務所名	安来市	点検者	山陰開発コンサルタント(株)
フリガナ	ミヤマビル			所在地	安来市伯太町日次843-2	責任者	樋口克洋
橋梁名	宮の前橋					路線名	日次横屋線

橋長	45.1 m	下部工形式	A1	備考 (補修履歴等)
橋種	鋼橋		A2	
上部工形式	桁橋 I桁		橋脚	
床版材料	コンクリート系	基礎形式	出典:	

基礎型式については、その出典(橋梁調書・台帳、設計図書、推定等)を記入のこと

架設年月日	S44.03.01	活荷重・等級			適用示方書	昭和39年示方書
交通条件	調査年	0	大型車交通量(平日12時間)		台	
	交通量(平日12時間)	台	荷重制限		0	
幅員構成	車道	歩道	路肩	地覆	その他	合計
幅員	3.10 m	0.00 m	0.50 m	0.65 m	0.00 m	4.25 m
面積	139.69 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	22.53 m <sup>2</sup>	29.29 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>2</sup>	191.51 m <sup>2</sup>
海岸からの距離	500m超		緊急輸送路の指定		優先確保ルート	
粗骨材 (産地・岩石種類)	上部工		下部工		塗装仕様	
					下塗り	中塗り
交差条件	伯太川				第3者被害予防	

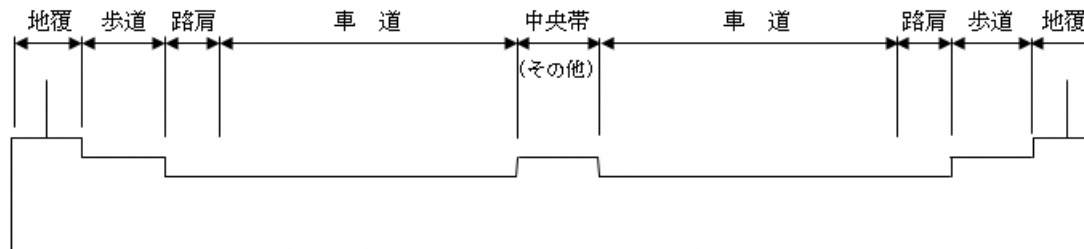


橋梁 番号	G57-AB-90 8963	フリガナ	ヤマエリシ	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
		橋梁名	宮の前橋						

位置図




平面図

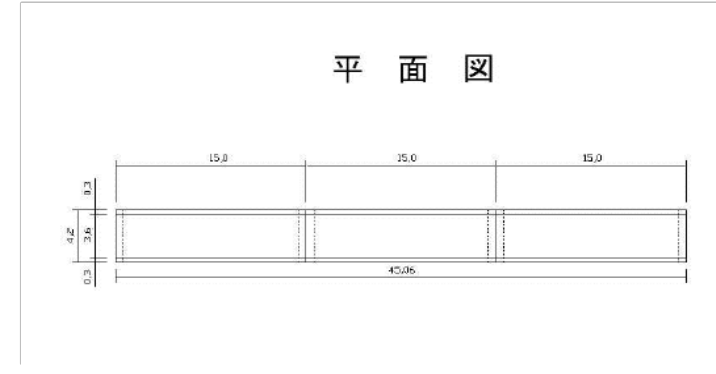


側面図

側面図

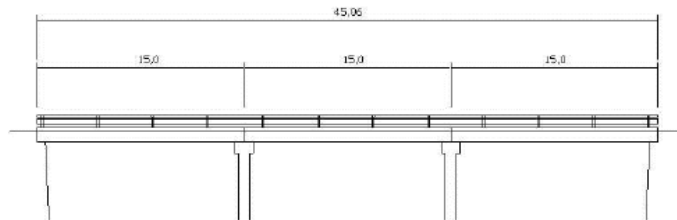

断面図

断面図

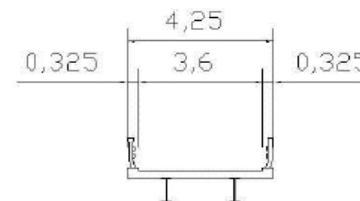

出典:

橋梁一般図の出典先(橋梁調書・台帳、設計図書、簡易作図等)を記入のこと。



橋梁 番号	G57-AB-90	フリガナ	ミヤマハシ	径間数	3	所在地	安来市伯太町日次84 3-2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
	8963	橋梁名	宮の前橋								

現地  
状況  
写真

起点 終点



終点 起点



上流 下流



下流 上流



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマイト 宮の前橋	径間 番号	1	所在地	安来市伯太町日次 843-2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	----------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

宮の前橋

1径間

床版下面

左岸側 (A1)      右岸側 (P1)

26-28 橋名板

損傷図及び写真位置

橋面

左岸側 (A1)      右岸側 (P1)

21 目地材劣化

点検年月日

2023年 8月 1日

点検者    樋口克洋

チェック欄

床版下面	<input type="checkbox"/> 床版
	<input checked="" type="checkbox"/> 主桁・主構
	<input type="checkbox"/> 横桁・主構以外
橋面	<input checked="" type="checkbox"/> 舗装
	<input checked="" type="checkbox"/> 附属物
	<input checked="" type="checkbox"/> 排水施設
	<input checked="" type="checkbox"/> 地覆
橋台 (左岸側)	<input checked="" type="checkbox"/> 橋座
	<input checked="" type="checkbox"/> 支承
	<input checked="" type="checkbox"/> 壁面
橋台 (右岸側)	<input checked="" type="checkbox"/> 橋座
	<input checked="" type="checkbox"/> 支承
	<input checked="" type="checkbox"/> 壁面

損傷の種類 (凡例)

損傷の種類	表示
ひび割れ	
遊離石灰	
漏水	
鉄筋露出	
剥離	
浮き	
その他	

・凡例に従い損傷をスケッチする。  
・代表的な損傷箇所の写真を撮影し、スケッチ図に「損傷の種類」と「写真番号」を記入する。

左岸側

A1橋台

流下方向

右岸側

P1橋脚

流下方向

点検時コメント欄 【前回点検は2018年7月20日】

- ・上部工・・・主桁・横桁・支承の腐食。特に支承と支承周りの主桁に激しい腐食がみられ、前回点検からの進展が確認でき、修繕を要する。
- ・下部工・・・遊離石灰。前回からの進展はなく、健全である。
- ・伸縮装置・・・目地材の劣化及びそれによる下部工への漏水。前回点検からの進展はなく、引き続き経過観察とする。
- ・排水施設・・・排水管の一部腐食。前回からの進展はなく、引き続き経過観察とする。

健全度判定

○

前回点検からの進展

進展あり

進展なし

部材名	判定区分 (-)	変状の種類 (以上の場合に記載)	備考 (写真番号、位置図等がわかるように記載)
上部構造			
床版			
主桁・主構		腐食	写真02-04
横桁・主構以外			
下部構造			
橋台・橋脚	III	腐食	写真10-17
支承部		腐食	写真24-25
その他			
排水施設		腐食	写真24-25
伸縮装置		劣化、漏水	写真19-21
高欄・地覆			
路面・その他			

判定区分	変状の種類
床版	
主桁	腐食
横桁	
橋台・橋脚	
支承	腐食
排水施設	腐食
伸縮装置	劣化、漏水
高欄・地覆	
路面	



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	1	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	1
部材名	床版
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
下面	



写真番号	2
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
桁下全景	



写真番号	3
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



写真番号	4
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	1	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	5
部材名	横桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 状況	



写真番号	6
部材名	横桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 腐食	



写真番号	7
部材名	橋台
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 A1橋台 全景	



写真番号	8
部材名	橋脚
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 全景	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	1	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	9
部材名	橋脚
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
遊離石灰	



写真番号	10
部材名	支承
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
A1側(G1)	



写真番号	11
部材名	支承
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
支承腐食、主桁腐食	



写真番号	12
部材名	支承
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
A1側(G2) 表面錆	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	1	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	13		写真番号	14	
部材名	支承		部材名	支承	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記	支承腐食、主桁腐食		コメント 必記	P1(A1側)(G1)	
写真番号	15		写真番号	16	
部材名	支承		部材名	支承	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記	支承腐食、主桁腐食		コメント 必記	P1(A1側)(G2)	

第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	1	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	17
部材名	支承
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	支承腐食、主桁腐食



写真番号	18
部材名	舗装
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	



写真番号	19
部材名	伸縮装置
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	目地材の劣化





写真番号	20
部材名	伸縮装置
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	目地漏水



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	1	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	21		写真番号	22	
部材名	伸縮装置		部材名	高欄・地覆	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記 目地材の劣化			コメント 必記 状況		

写真番号	23		写真番号	24	
部材名	高欄・地覆		部材名	排水管	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記 状況			コメント 必記 状況		

第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマ川 宮の前橋	径間番号	1	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	--------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	25
部材名	排水管
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



写真番号	26
部材名	橋名板
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
塗歴板「1980年3月」	



写真番号	27
部材名	橋名板
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
塗歴板「道示(1964)2等橋」	



写真番号	28
部材名	橋名板
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
橋名板「宮の前橋」	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ	ミヤマイト	径間番号	2	所在地	安来市伯太町日次 843-2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
		橋梁名	宮の前橋								

**宮の前橋**

2径間

床版下面

**損傷図及び写真位置**

橋面

点検年月日  
2023年 8月 1日

点検者 **樋口 克洋**

チェック欄

床版下面	<input type="checkbox"/> 床版
	<input checked="" type="checkbox"/> 主桁・主構
	<input type="checkbox"/> 横桁・主構以外
橋面	<input checked="" type="checkbox"/> 舗装
	<input checked="" type="checkbox"/> 附属物
	<input checked="" type="checkbox"/> 排水施設
	<input checked="" type="checkbox"/> 地覆
橋台 (左岸側)	<input checked="" type="checkbox"/> 橋座
	<input checked="" type="checkbox"/> 支承
	<input checked="" type="checkbox"/> 壁面
橋台 (右岸側)	<input checked="" type="checkbox"/> 橋座
	<input checked="" type="checkbox"/> 支承
	<input checked="" type="checkbox"/> 壁面

損傷の種類 (凡例)

損傷の種類	表示
ひび割れ	
遊離石灰	
漏水	
鉄筋露出	
剥離	
浮き	
その他	

・凡例に従い損傷をスケッチする。  
・代表的な損傷箇所の写真を撮影し、スケッチ図に「損傷の種類」と「写真番号」を記入する。

左岸側 P1橋脚

右岸側 P2橋脚





点検時コメント欄 【前回点検は2018年7月20日】

- 上部工・・・主桁・横桁・支承の腐食。特に支承と支承周りの主桁に激しい腐食がみられ、前回点検からの進展が確認でき、修繕を要する。
- 下部工・・・遊離石灰。前回からの進展はなく、健全である。
- 伸縮装置・・・目地材の劣化及びそれによる下部工への漏水。前回点検からの進展はなく、引き続き経過観察とする。
- 排水施設・・・排水管の一部腐食。前回からの進展はなく、引き続き経過観察とする。

健全度判定	○	前回点検からの進展	III	腐食	写真45-52
		進展あり	<input checked="" type="checkbox"/>	腐食	写真58-59
進展なし	<input type="checkbox"/>	腐食	写真54-55		

判定区分	変状の種類
床版	
主桁	腐食
横桁	
橋台・橋脚	
支承	腐食
排水施設	腐食
伸縮装置	劣化、漏水
高欄・地覆	
路面	

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	2	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	33		写真番号	34	
部材名	床版		部材名	床版	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記			コメント 必記	鉄筋露出	
下面状況					
写真番号	35		写真番号	36	
部材名	主桁		部材名	主桁	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記			コメント 必記	腐食	
桁下全景					

第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	2	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	37
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



写真番号	38
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



写真番号	39
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



写真番号	40
部材名	横桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
状況	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	2	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	41
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



写真番号	42
部材名	橋脚
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
P1 全景	



写真番号	43
部材名	橋脚
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
P1 ひび割れ	



写真番号	44
部材名	橋脚
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
P2 全景	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	2	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	45		写真番号	46	
部材名	支承		部材名	支承	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記	P1(P1)側 (G1)		コメント 必記	支承腐食、主桁腐食	
写真番号	47		写真番号	48	
部材名	支承		部材名	支承	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記	P1(P2)側 (G2)		コメント 必記	支障腐食、主桁腐食	

第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	2	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	49		写真番号	50	
部材名	支承		部材名	支承	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記	P2(P1)側 (G1)		コメント 必記	主桁腐食、主桁腐食	
写真番号	51		写真番号	52	
部材名	支承		部材名	支承	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記	P2(P1)側 (G2)		コメント 必記	支承腐食、主桁腐食	


第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁 番号	G57-AB-90 8963	フリガナ	ミヤマビル	径間 番号	2	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
		橋梁名	宮の前橋								

写真番号	53
部材名	舗装
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
状況	



写真番号	54
部材名	伸縮装置
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
目地材の劣化、剥落	

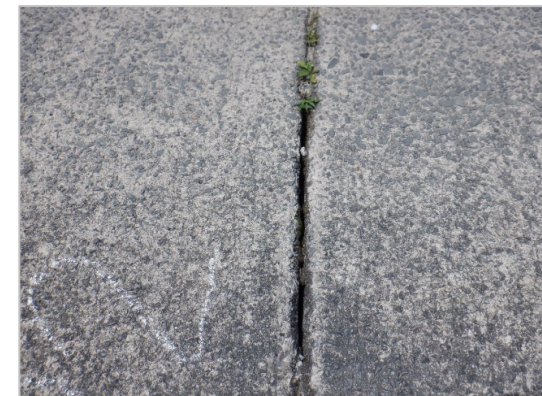

写真番号	55
部材名	伸縮装置
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
目地漏水	



写真番号	56
部材名	高欄・地覆
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
状況	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁 番号	G57-AB-90 8963	フリガナ	ミヤマビル	径間 番号	2	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
		橋梁名	宮の前橋								

写真番号	57
部材名	高欄・地覆
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 状況	



写真番号	58
部材名	排水柵
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 柵の欠損	



写真番号	59
部材名	排水管
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 腐食、孔食	



写真番号	
部材名	
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	

第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ	ミヤマイト	径間番号	3	所在地	安来市伯太町日次 843-2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
		橋梁名	宮の前橋								

**宮の前橋**

3径間

床版下面

左岸側 (P2)      右岸側 (A2)

↓ 流下方向

**損傷図及び写真位置**

橋面

左岸側 (P2)      右岸側 (A2)

↓ 流下方向

点検年月日  
2023年 8月 1日

点検者    樋口克洋

チェック欄

床版下面	<input type="checkbox"/> 床版
	<input checked="" type="checkbox"/> 主桁・主構
	<input type="checkbox"/> 横桁・主構以外
橋面	<input checked="" type="checkbox"/> 鋪装
	<input checked="" type="checkbox"/> 附属物
	<input checked="" type="checkbox"/> 排水施設
	<input checked="" type="checkbox"/> 地覆
橋台 (左岸側)	<input checked="" type="checkbox"/> 橋座
	<input checked="" type="checkbox"/> 支承
	<input checked="" type="checkbox"/> 壁面
橋台 (右岸側)	<input checked="" type="checkbox"/> 橋座
	<input checked="" type="checkbox"/> 支承
	<input checked="" type="checkbox"/> 壁面

損傷の種類 (凡例)

損傷の種類	表示
ひび割れ	
遊離石灰	
漏水	
鉄筋露出	
剥離	
浮き	
その他	

・凡例に従い損傷をスケッチする。  
・代表的な損傷箇所の写真を撮影し、スケッチ図に「損傷の種類」と「写真番号」を記入する。

左岸側

**P2橋脚**

↓ 流下方向

右岸側

**A2橋台**

↓ 流下方向

点検時コメント欄 【前回点検は2018年7月20日】

- ・上部工・・・主桁・横桁・支承の腐食。特に支承と支承周りの主桁に激しい腐食がみられ、前回点検からの進展が確認でき、修繕を要する。
- ・下部工・・・遊離石灰。前回からの進展はなく、健全である。
- ・伸縮装置・・・目地材の劣化及びそれによる下部工への漏水。前回点検からの進展はなく、引き続き経過観察とする。
- ・排水施設・・・排水管の一部腐食。前回からの進展はなく、引き続き経過観察とする。



健全度判定	○	前回点検からの進展	III
		進展あり	<input checked="" type="checkbox"/>
		進展なし	<input type="checkbox"/>


部材名	判定区分 (-)	変状の種類 (以上の場合に記載)	備考 (写真番号、位置図等がわかるように記載)
上部構造	床版		
	主桁・主構	腐食	写真67-70、77-84
	横桁・主構以外	腐食	写真71-72
下部構造	橋台・橋脚		
支 承 部	支 承	腐食	写真77-84
	排水施設	腐食	写真91-92
そ の 他	伸縮装置	劣化、漏水	写真86-88
	高欄・地覆		
	路面・その他		

判定区分	変状の種類
床版	
主桁	腐食
横桁	腐食
橋台・橋脚	
支承	腐食
排水施設	腐食
伸縮装置	劣化、漏水
高欄・地覆	
路面	



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	3	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	65		写真番号	66	
部材名	床版		部材名	床版	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記			コメント 必記	鉄筋露出	
下面状況					

写真番号	67		写真番号	68	
部材名	主桁		部材名	主桁	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記			コメント 必記	腐食	
桁下全景					


第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	3	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	69
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



写真番号	70
部材名	主桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	

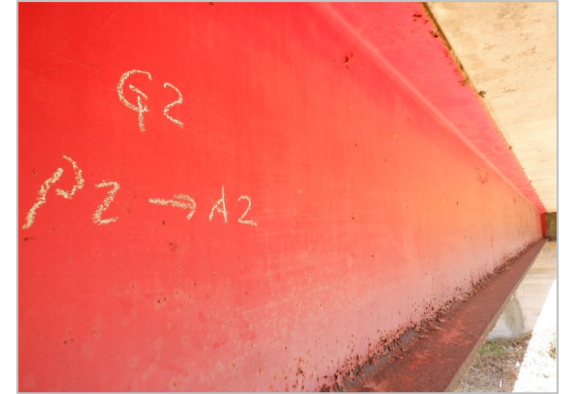

写真番号	71
部材名	横桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
状況	



写真番号	72
部材名	横桁
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
腐食	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	3	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	73
部材名	橋台
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
A2 橋台 全景	



写真番号	74
部材名	橋脚
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
P2 橋脚 全景	



写真番号	75
部材名	橋脚
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
P2 遊離石灰	



写真番号	76
部材名	橋脚
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
P2 ひび割れ	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤノイル 宮の前橋	径間番号	3	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	77		写真番号	78	
部材名	支承		部材名	支承	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記	P2(A2)側 (G1)		コメント 必記	支承腐食、主桁腐食	
写真番号	79		写真番号	80	
部材名	支承		部材名	支承	
部材番号			部材番号		
損傷種類			損傷種類		
コメント 必記	P2(A2)側 (G2)		コメント 必記	支承腐食、主桁腐食	

第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤノイル 宮の前橋	径間 番号	3	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	----------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	81
部材名	支承
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
A2側 (G1)	



写真番号	82
部材名	支承
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
支承腐食、主桁腐食	



写真番号	83
部材名	支承
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
A2側 (G2)	



写真番号	84
部材名	支承
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
支承腐食、主桁腐食	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマビル 宮の前橋	径間番号	3	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	---------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	85
部材名	舗装
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
状況	



写真番号	86
部材名	伸縮装置
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
目地漏水	



写真番号	87
部材名	伸縮装置
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
目地材の劣化	



写真番号	88
部材名	伸縮装置
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記	
目地漏水	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。



橋梁番号	G57-AB-90 8963	フリガナ 橋梁名	ミヤマIハシ 宮の前橋	径間番号	3	所在地	安来市伯太町日次843 -2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
------	-------------------	-------------	----------------	------	---	-----	-------------------	-----	-------	------	-----

写真番号	89
部材名	高欄・地覆
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 状況（上流側）	



写真番号	90
部材名	高欄・地覆
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 状況（下流側）	



写真番号	91
部材名	排水管
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 状況	



写真番号	92
部材名	排水管
部材番号	
損傷種類	
コメント 必記 腐食・孔食	



第三者予防措置を実施した箇所では、処置前と処置後の両方写真を記載すること。

# 損傷評価のまとめ

点検日: 2023/08/01

橋梁番号	G57-AB-90896	フリガナ	ミヤマイトシ	所在地	安来市伯太町日次843-2	路線名	日次横屋線	事務所名	安来市
	3	橋梁名	宮の前橋						

対象部材		径間番号					総合
		1	2	3			
床版	判定区分						
	変状の種類						
主桁	判定区分						
	変状の種類	腐食	腐食	腐食			
横桁	判定区分						
	変状の種類			腐食			
橋台・橋脚	判定区分						
	変状の種類						
支承	判定区分						
	変状の種類	腐食	腐食	腐食			
排水施設	判定区分						
	変状の種類	腐食	腐食	腐食			
伸縮装置	判定区分						
	変状の種類	劣化、漏水	劣化、漏水	劣化、漏水			
高欄・地覆	判定区分						
	変状の種類						
路面	判定区分						
	変状の種類						